


Alvito Auftischfilter

Dichtheit des Hahnanschluss – Anwendungstipps

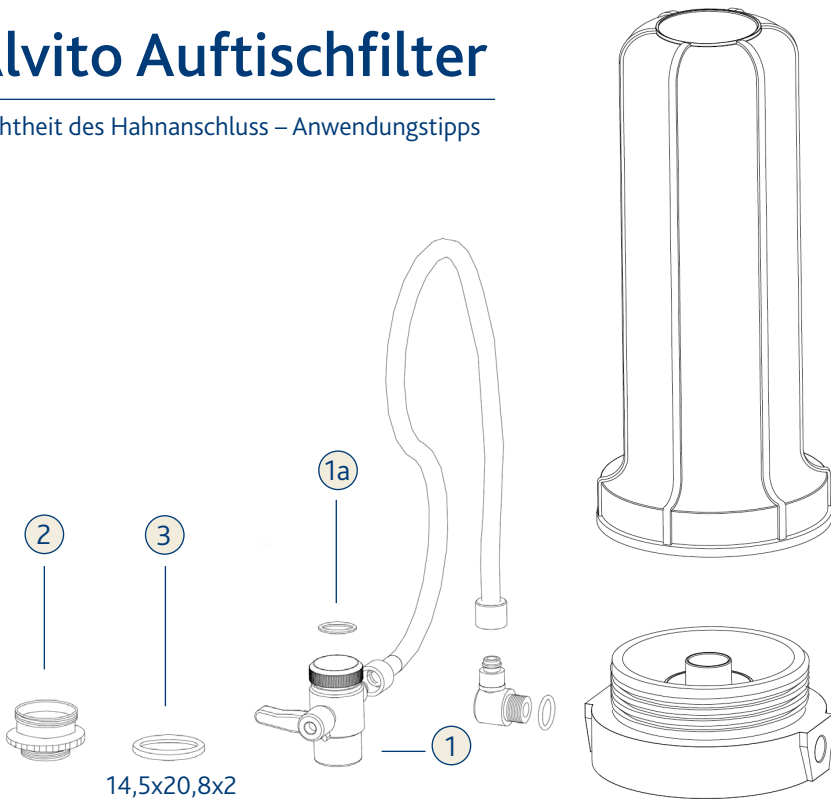

Das Problem:

In manchen Fällen kann es beim Anschluß vom Umlenventil (1) zu Undichtheit am M22 Gewinde kommen.

- ohne Adapter (2) kaum
- mit Adapter (2) häufiger

Ursache dafür ist, dass die im Umlenventil enthaltene Siebdichtung (1a) für den Anschluß am Adapter (2) oder am Wasserhahn zu dünn ist.

Die Lösung:

Ab sofort ist im Umlenventil (1) zusätzlich eine 2 mm dicke Flachdichtung (3) enthalten oder sie liegt lose bei.

Sollte die 2 mm Dichtung nicht beiliegen aber benötigt werden, kann diese beim Fachhändler oder direkt bei Alvito angefordert werden.